First Hit

Previous Doc

Next Doc

Go to Doc#

Generate Collection

L13: Entry 1 of 2

File: JPAB

Nov 28, 2000

PUB-NO: JP02000327168A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 2000327168 A

TITLE: DOCUMENT CARRIER DEVICE AND IMAGE PROCESSING DEVICE

PUBN-DATE: November 28, 2000

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

SHIBATA, AKIHIRO

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

CANON INC

APPL-NO: JP11140084 APPL-DATE: May 20, 1999

INT-CL (IPC): B65 H 5/06

ABSTRACT:

PROBLEM TO BE SOLVED: To improve carrier reliability without damaging a document and improve image quality, even when various kinds of documents to be read are carried, by arranging a sheet pressing roller constituted of a member having elasticity in a position opposite to a reading means.

SOLUTION: Images of a document 22 to be carried are read when the document 22 passes a scanner part 16 stopped in a prescribed position in a reading part 23 opposite to the scanner part 16. At this time, a Mylar (R) sheet 21 to be a guide member transmitting light beam is arranged on the scanner part 16 side on a carrier path of the reading part 23. On the side opposite to this sheet 21, a sheet pressing roller 24 constituted of a member having elasticity is arranged. When the document 22 arriving in the reading part 23 is thin, the document 22 is adhered to the Mylar sheet 21 by the sheet pressing roller 24 and the turbulence is suppressed. When the document 22 is thick, the sheet pressing roller 24 is elastically deformed and thickness of the document 22 is absorbed.

COPYRIGHT: (C) 2000, JPO

Previous Doc

Next Doc

Go to Doc#

Best Available Copy

(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-327168 (P2000-327168A)

(43)公開日 平成12年11月28日(2000.11.28)

(51) Int.CL7

B65H 5/06

設別記号

PΙ B65H 5/06 テーマコート*(参考)

N 3F049

審査請求 未請求 請求項の数4 OL (全 4 頁)

(21)出願番号

特顧平11-140084

(22)出願日

平成11年5月20日(1999.5.20)

(71)出願人 000001007

キヤノン株式会社

東京都大田区下丸子3丁目30番2号

(72)発明者 柴田章弘

東京都大田区下丸子3丁目30番2号キヤノ

ン株式会社内

(74)代理人 100066784

弁理士 中川 周吉 (外1名)


Fターム(参考) 3F049 DA14 DB11 LA01 LB02

(54) 【発明の名称】 原稿檄送装置及び画像処理装置

(57)【要約】

【課題】 本発明は、多種多様な読み取り原稿を搬送す る際にもダメージを与えることなく原稿搬送の信頼性を 向上させると共に、西質の向上を図った原稿搬送装置及 びこれを有する画像処理装置を提供することを目的とす る.

【解決手段】 上記課題を解決するために本発明に係る ADFの代表的な構成は、原稿の画像を読み取るために 画像処理装置の画像読み取り手段と対向する位置に前記 原稿を通過させる原稿搬送手段と、原稿搬送路の前記読 み取り手段側に配置され透過性を有するガイド部と、前 記ガイド部の原稿搬送路対向側に配置されたシート押さ えローラとを有し、前記シート押さえローラは弾力性を 有する部材にて形成したことを特徴とする。

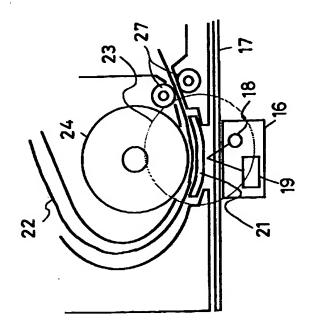

【特許請求の範囲】

【請求項1】 原稿の画像を読み取るために画像処理装 置の画像読み取り手段と対向する位置に前記原稿を通過 させる原稿搬送手段と、

原稿搬送路の前記読み取り手段側に配置され光透過性を 有するガイド部と、

前記ガイド部の原稿搬送路対向側に配置されたシート押 さえローラとを有し、

前記シート押さえローラは弾力性を有する部材にて形成 したことを特徴とする原稿搬送装置。

【請求項2】 前記シート押さえローラは前記原稿搬送 手段によって搬送される原稿に当接し、該原稿に従動す ることを特徴とする請求項1記載の原稿搬送装置。

【請求項3】 前記シート押さえローラを駆動回転させ る駆動手段を有することを特徴とする請求項1の原稿搬 送装置。

【請求項4】 前記請求項1及至3のいずれか1項記載 の原稿搬送装置と、少なくとも前記画像読み取り手段と を有することを特徴とする画像処理装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、画像処理装置に関 し、特に原稿を自動的に搬送して画像を読み取る原稿搬 送装置に関するものである。

[0002]

【従来の技術】従来の自動原稿搬送装置(以下、ADF1 01(Auto Document Feeder)と略す)について、図4を用 いて説明する。図においてADF101はイメージスキャ ナ111の上部に設置され、原稿103を連続的に搬送するも のである。イメージスキャナ111は画像読み取り手段で ある光学式のスキャナ部112を有している。

【0003】給送トレイ102に積載した原稿103を、原稿 搬送用駆動モータ104によって原稿給送ローラ105を回転 駆動し、搬送路109へ搬送する。搬送された原稿103は、 スキャナ部112と対向する破線の円で囲まれた読み取り 部106で原稿の画像を読み取られ、排出トレイ107へ排出 される。

【0004】読み取り部106においてスキャナ部112と対 向する位置には光透過式のガイド部材であるマイラーシ 3の画像を読み取ることが可能となっている。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記従 来のようなADF101では、読み取り部106の搬送路がモ ールド部材108にて形成されていた。そのため、多種多 様な紙種の原稿103を複写するときにおいて、原稿103の 画像の読み取り及び原稿103の搬送が正確に行われない という欠点があった。

【0006】例えば、薄紙などを搬送するとき等には読 み取り部106の搬送路109が広く原稿103が暴れてマイラ

ーシート110から浮いてしまい、原稿103の画像の一部分 が正常に読み取れなかったりする可能性があった。また これに対応するため読み取り部106の搬送路109を狭くす ることも可能ではあるが、今度は厚紙原稿などを複写す るために搬送した際に原稿が通過しにくくなるため、原 稿の画像にダメージを与える可能性があった。

【0007】そこで本発明は、多種多様な読み取り原稿 を搬送する際にもダメージを与えることなく原稿搬送の 信頼性を向上させると共に、画質の向上を図った原稿機 10 送装置及びこれを有する画像処理装置を提供することを 目的とする。

[0008]

【課題を解決するための手段】上記課題を解決するため に本発明に係るADFの代表的な構成は、原稿の画像を 読み取るために画像処理装置の画像読み取り手段と対向 する位置に前記原稿を通過させる原稿搬送手段と、原稿 搬送路の前記読み取り手段側に配置され透過性を有する ガイド部と、前記ガイド部の原稿搬送路対向側に配置さ れたシート押さえローラとを有し、前記シート押さえロ 20 ーラは弾力性を有する部材にて形成したことを特徴とす 3.

【0009】上記の如く構成することにより、原稿の画 像を正常に読み取ることができるようになる。また原稿 の画像にダメージを与えることなく原稿を搬送すること ができる。

[0010]

【発明の実施の形態】〔第一実施形態〕本発明に係る画像 処理装置の第一実施形態について、図を用いて説明す る。図1は第一実施形態に係る搬送装置及び読み取り部 30 の要部構成図で、図2は第一実施形態に係る画像処理装 置の全体構成図である。本実施形態に係る画像処理装置 1はいわゆる電子写真複写機であって、プリンタ2、イ メージスキャナ3を有しており、更にイメージスキャナ 3の上部に原稿搬送装置であるADF (Auto Document F eeder) 4を有している。

【0011】まず、図2を用いてプリンタ2について説 明する。プリンタ2においては後述のイメージスキャナ 3で読み取った画像情報に従い、コントローラ15内蔵の 画像処理部において画像処理を行って、レーザスキャナ ート110が配置されており、搬送路109を透過する原稿10 40 ユニット12により感光体ドラム8a上に光を照射して潜像 画像を形成する。この潜像を図示しない現像手段で現像 することにより、プロセスカートリッジ8の感光体ドラ ム&1上にトナー像が形成される。

> 【0012】次にプリンタ2下部に装着されたカセット 5に積載されたシート10が不図示の分離爪と給送ローラ 6の作用により1枚づつ分離され、レジストローラ7に 搬送される。搬送されたシート10は転写ローラ9で感光 体ドラム8a上のトナー像を転写され、搬送路11を搬送さ れて、定着ユニット13で熱と圧力を印加されてトナー像 50 を定着されたのちに排出トレイ14へ排出される。

【0013】イメージスキャナ3は画像読み取り手段で あるスキャナ部16を有し、原稿22の画像を読み取るもの である。読み取りは、ADF4使用時にはスキャナ部16 を所定位置に停止し、原稿を搬送させて行う。また、フ ラットベットタイプのイメージスキャナとして動作する ときでは、スキャナ部16が駆動モータ(不図示)により水 平に走査し、プラテンガラス17上に載置した原稿22の画 像全面を読み取る。

【0014】 スキャナ部16では、 プリンタ 2のコントロ されると、光源を発光させ、原稿22に反射した光を受光 素子で電気信号に変換することにより画像情報を読み取 ることができる。

【0015】ADF4は不図示のスタートボタンが押下 されることにより原稿搬送用駆動モータ25の駆動を開始 し、原稿給送ローラ26を回転駆動することにより給送ト レイ28に積載した原稿22を搬送する。尚、コピー枚数や コピー方式(例えば、片面コピーあるいは、両面コピー) 等は不図示のパネルを用いて設定される。

【0016】図1に示すように、搬送される原稿22の画 20 像は、スキャナ部16と対向する読み取り部23(図1の破 **線部)において、所定位置に停止したスキャナ部16を通** 過する際に読み取られる。読み取り部23の搬送路のスキ ャナ部16側には光線を透過するガイド部材であるマイラ ーシート21が設けられており、搬送路の該マイラーシー ト21と対向する側に弾力性を有する部材にて形成したシ ート押さえローラ24が配置されている。

【0017】搬送された原稿22は読み取り部23に到達す ると、シート押さえローラ24によってマイラーシート21 に付勢されつつ搬送される。この時シート押さえローラ 30 24は原稿22の搬送に従動して回転する。ここでシート押 さえローラ24が弾性を有していることにより、例えば原 稿22が薄いシートの場合にはシート押さえローラ24によ りマイラーシート21に密着させることができ、暴れるこ とがない。逆に、原稿22が厚いシートの場合には、シー ト押さえローラ24が弾性変形し原稿22の厚さを吸収させ ることができ、円滑に搬送することができる。なお原稿 22が通過した後には、シート押さえローラ24は自身の弾 性力により元の形状に復元する。

【0018】読み取り部23を通過した原稿22は、排出ロ 40 ーラ対27によって排出トレイ29に排出積載される。複数 枚の原稿22がADF4の給送トレイ28にセットされてい る時には、前述の一連の搬送動作を連続して行うことに より、複数枚の搬送動作を完了させる。

【0019】上記したように、弾力性を有するローラを シート押さえローラ24としてマイラーシート21と対向す る位置に配置することにより、多種多様な紙種の原稿22 を使用した場合にも、原稿22は安定した状態(マイラー シート21に密着した状態)で読み取り部23を搬送して確 実に読み取りを行うことができ、かつダメージを与える 50 【図2】第一実施形態に係る画像処理装置の全体構成図

ことがない。

【0020】尚、ここで取り上げた本実施形態におい て、イメージスキャナ3の画像処理部はプリンタ2内の コントローラ15に含んで示したが、本発明はこれに限定 するものではなく、イメージスキャナ3内に別途画像処 理部を備えることでもよい。

4

【0021】また本実施形態に係る画像処理装置は、コ ンピュータ等の出力信号をレーザスキャナユニット12に 与えればプリンタとして機能し、FAXの受信信号を入 ーラ15から原稿読み取り指示がケーブル20を介して伝達 10 力すればFAXとして機能すると共に、これらの複合装 置とすることもできる。

> 【0022】[第二実施形態]次に、本発明に係る画像 処理装置の第二実施形態について図3を用いて説明す る。図3は第二実施形態に係る搬送装置及び読み取り部 の構成図である。上記第一実施形態と説明の重複する部 分については、同一の符号を付して説明を省略する。

【0023】第一実施形態でADF4は給送トレイ28 と、前記給送トレイ28に積載した原稿22を給送する原稿 給送ローラ26と、前記原稿給送ローラ26を回転駆動させ る原稿搬送用駆動モータ25と、前記原稿22の搬送に従動 して回転するシート押さえローラ24から構成されるのに 対し、本実施形態では上記構成にシート押さえローラ24 の駆動手段であるシート押さえローラ駆動モータ30を加 えた構成となっている。

【0024】すなわち第一実施形態でADF4を使用し た時にシート押さえローラ24は原稿22の搬送に従動して 回転するのに対し、本実施形態では原稿22が読み取り部 23に到達するとシート押さえローラ駆動モータ30が動作 を開始して、シート押さえローラ24を駆動回転させる。 これによりシート押さえローラ24の回転負荷がないため 安定した搬送ができると共に、原稿22の読み取りの信頼 性を向上させることができる。

[0025]

【発明の効果】以上説明したように、第一の発明によれ ば、読み取り手段と対向する位置に弾力性を有した部材 にて形成したシート押さえローラを配置することによっ て、多種多様な原稿に対して搬送の信頼性を向上させる ことができる。すなわち薄い原稿でもマイラーシートに 密着した状態で搬送させることが出来るようになり、原 稿の画像を正常に読み取ることができる。また厚い原稿 であってもダメージを与えることなく搬送することがで きる。

【0026】また第二の発明によれば、シート押さえ口 ーラが駆動回転することにより、シート押さえローラの 回転負荷がないため安定した搬送ができると共に、原稿 搬送の信頼性を向上させることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】第一実施形態に係る搬送装置及び読み取り部の 要部構成図である。

である。

【図3】第二実施形態に係る機送装置及び読み取り部の 構成を示すブロック図である。

【図4】従来の従来の処理装置を説明する図である。 【符号の説明】


- 1 …画像処理装置
- 2 …プリンタ
- 3 …イメージスキャナ
- 4 ... ADF
- 5 …カセット
- 6 … 給送ローラ
- 7 …レジストローラ
- 8 …プロセスカートリッジ
- 8a … 感光体ドラム
- 9 …転写ローラ
- 10 …シート
- 11 …搬送路
- 12 …レーザスキャナユニット


- 13 …定着ユニット
- 14 …排出トレイ
- 15 …コントローラ
- 16 …スキャナ部
- 17 …プラテンガラス
- 18 …光源

(4)


- 19 …受光素子
- 20 …ケーブル
- 21 …マイラーシート
- 10 22 …原稿
 - 23 …読み取り部
 - 24 …シート押さえローラ
 - 25 …原稿搬送用駆動モータ
 - 26 …原稿給送ローラ
 - 27 …排出ローラ対
 - 28 … 給送トレイ
 - 29 …排出トレイ
 - 30 …シート押さえローラ駆動モータ

【図1】

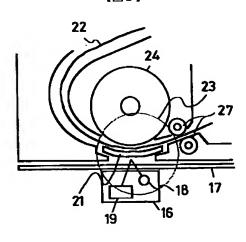


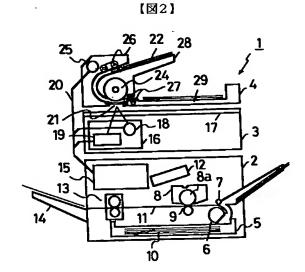

【図3】

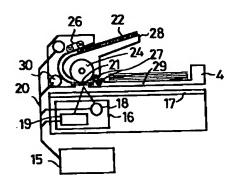

【図4】

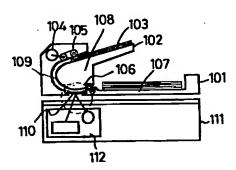

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.